Pantalla de registro remoto Keysight U1115A Instrucciones de operación

La pantalla de registro remoto Keysight U1115A está diseñada para usarse con los multímetros de mano Keysight serie U1200, el adaptador IR-**Bluetooth**® Keysight U1117A, el adaptador IR-**Bluetooth** Keysight U1177A y aplicaciones de software/móviles² para ofrecerle una solución completa de conexión remota inalámbrica. Con la U1115A, puede ver lecturas de hasta cuatro multímetros de mano al mismo tiempo a una distancia de hasta 100 metros (U1117A) dentro del campo visual.

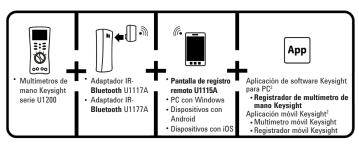


Figura 1 Solución de conexión remota inalámbrica Kevsight

Elementos incluidos con la compra estándar

La compra incluve los siguientes elementos:

- Pantalla de registro remoto U1115A.
- Tres baterías AA de 15 V
- Cable USB a micro USB (para alimentación externa únicamente).
- Instrucciones de operación (este documento).
- Estuche flexible

¹ La marca Bluetooth[®] y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc; todo uso de ellos por parte de Keysight se hace bajo licencia. Las otras marcas y los otros nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

² La pantalla Keysight U1115A sólo permite el uso del software registrador de multímetro de mano Keysight para descargar los datos registrados a una PC mediante Bluetooth.

Características del producto

| Temperatura | | Incionamiento: -20 °C a 55 °C Imacenamiento: -40 °C a 70 °C |
|---------------------------------------|--|--|
| Humedad relativa (R.H.) | condensación) | Incionamiento: Hasta 80% a 40 °C (sin Imacenamiento: Hasta 95% a 40 °C (sin |
| Dimensiones (ancho x largo x alto) | 92,0 mm × 107,9 mm × 33,5 mm | |
| Peso | 238 g con baterías y 170 g sin baterías. | |
| Tipo de baterías | | I) y FR03 (IEC) ANSI/NEDA) y LR03 (IEC) 14 D (ANSI/NEDA) y R03 (IEC) |
| Duración de las baterías | Baterías de litio: 30 horas Baterías alcalinas: 20 horas | |
| Consumo de energía | Máximo 1 VA con 3 baterías AA Máximo 5 V +10 %, 250 mA con alimentación externa Modo de apagado automático desactivado, consumo de corriente de 3 mA | |
| Garantía | Un año (no cubre desgaste normal de piezas mecánicas y baterías) | |
| Bluetooth | Perfil Bluetooth SPP, dispositivo de clase 1 | |
| Compatibilidad | Multimetro de mano/Pantalla Keysight: • Multimetros de mano Keysight serie U1200 • Adaptador IR-Bluetooth Keysight U1117A • Adaptador IR-Bluetooth Keysight U1177A Aplicación de software Keysight: • Registrador de multimetro de mano Keysight Hardware: | |
| | PC con Windows (con Bluetooth habilitado) | |
| Regulaciones | La U1115A cumple • EMC | con lo requerido por las siguientes normas: EN 301 489-1:V1.9.2 EN 301 489-1:V2.1.1 EN 55022:2006+A1:2007+A2:2010 (Grupo 1 Clase A) EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 +A3:2010 |
| | • RF (Bluetooth) | EN 300 328 V1.7.1 (2006–10) |
| | • RF (Salud) | EN 62311:2008 |

| Regulaciones | • Seguridad | EN 60950-1:2006+A11:2009 +A1:2010+A12:2011 |
|--------------|---|---|
| | "Este equipo de telecomunicaciones cumple con los requisitos técnicos de NTC" | |

Tabla 1 Distancia (aproximada) para conexión dentro del campo visual

| | U1177A | U1117A | U1115A |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| U1177A | 1 | 1 | 10 m |
| U1117A | _ | _ | 100 m |
| U1115A | 10 m | 100 m | - |
| Otros dispositivos de clase 1 | 10 m | 100 m | 100 m |
| Otros dispositivos de clase 2 | 10 m | 10 m | 10 m |

NOTA

- FCC: El dispositivo contiene FCC ID: QOQWT11IA
- IC de Canadá: El dispositivo contiene el transmisor IC: 5123A–BGTWT11IA
- Para respetar los límites de exposición a radiación RF de FCC e Industry Canada para la población general, las antenas usadas para este transmisor deben instalarse de manera que haya al menos 20 cm de distancia entre el radiador (antena) y todas las personas en todo momento. Además, no pueden colocarse ni operarse en conjunto con otra antena u otro transmisor.
- "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

ADVERTENCIA

- · El módulo de radio con certificación legal japonesa está integrado adentro.
- · Declaración de advertencia de NCC:
 - Artículo 12

Ninguna empresa ni usuario puede, sin permiso, alterar la frecuencia, incrementar la potencia o cambiar las características y funciones del diseño original del artefacto eléctrico de frecuencia de baja potencia certificado.

Artículo 14

La aplicación de artefactos eléctricos de frecuencia de baja potencia no puede afectar la seguridad de navegación ni interferir con comunicaciones legales; de detectarse una interferencia, se suspenderá el servicio hasta que se hagan las mejoras necesarias para eliminar la interferencia.

Vista frontal



Figura 2 Vista frontal de la pantalla de registro remoto U1115A



Figura 3 Vista lateral de la pantalla de registro remoto U1115A (posición vertical)

Vista posterior



Figura 4 Vista posterior de la pantalla de registro remoto U1115A

Encendido de la U1115A

Para encender la U1115A, lleve el interruptor de encendido a On (consulte la figura 4).



- Al apagarse un adaptador IR-Bluetooth conectado, ocurrirá lo siguiente:
 - 1 Aparecerá en pantalla el mensaje Not Connected .
 - 2 Luego aparecerá & después de entre 15 y 20 segundos.

Alimentación externa para la U1115A

- 1 Inserte el conector micro USB en el puerto micro USB del costado de la U1115A (consulte la figura 3).
- 2 Inserte el conector ÚSB en una fuente de alimentación USB para brindar energía externa a la U1115A.

NOTA

- El puerto micro USB de la U1115A es un puerto para alimentación externa y no para transferir datos ni cargar las baterías.
- Al utilizar alimentación externa, se pueden dejar puestas las baterías de la U1115A.

Instalación y reemplazo de las baterías


NOTA

Recuerde apagar la U1115A antes de instalar o reemplazar las baterías.


PRECAUCIÓN

Para no dañar la U1115A por la fuga de líquidos de las baterías:


- · Siempre extraiga las baterías agotadas inmediatamente.
- Siempre retire las baterías y guárdelas por separado si no va a utilizar la U1115A durante un largo tiempo.

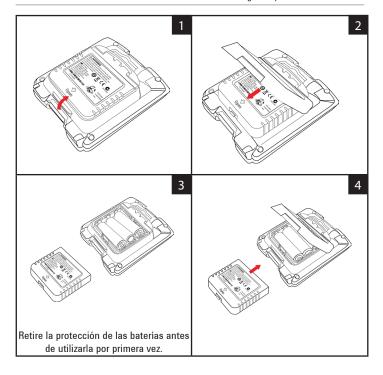

Conexión a dispositivos

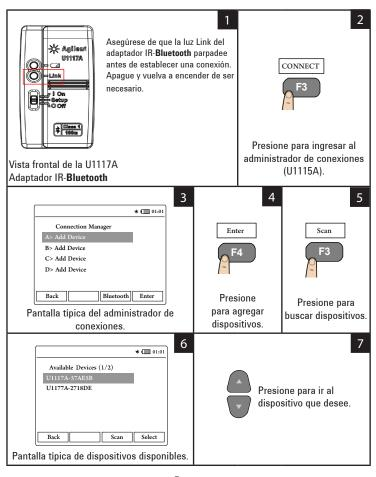

Conexión a dispositivos (continuación)

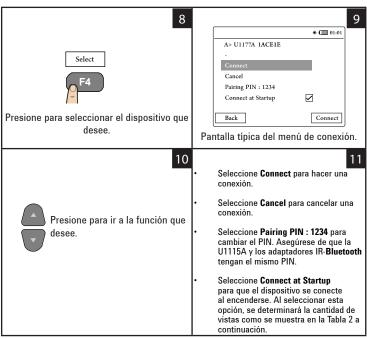


NOTA

El administrador de conexiones puede agregar hasta 4 dispositivos a la vez. La vista de multimetros se selecciona automáticamente del modo detallado en la tabla a continuación:

Tabla 2 Selección de vista de multimetros

| Dispositivos conectados | Conexión en encendido | Vista de multímetros |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | ~ | Vista de 1 multímetro |
| 2 | ~ | Vista de 2 multímetros |
| 3 o 4 | ~ | Vista de 4 multímetros |

Vista de multimetros

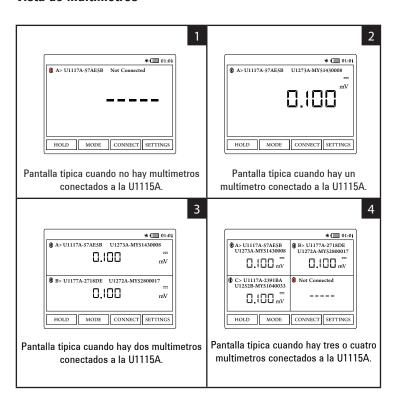

NOTA

La pantalla de la U1115A indica ---- cuando:

- 1 No hay multimetros conectados.
- 2 La función o el modo del multímetro no es compatible con la U1115A.
- 3 El usuario cambia la función del multímetro. El tiempo de espera habitual es 5 segundos.


Identificación de un multimetro conectado

La función para identificar multímetros le permite detectar fácilmente los multímetros conectados.

Para identificar el multímetro conectado, siga estos pasos:

- En la vista de multímetros, seleccione el multímetro que desee y presione CONNECT.
- 2 Luego vaya al dispositivo conectado que desee y presione Identify.
- 3 El multímetro seleccionado emitirá un pitido y hará parpadear su luz.

Selección del modo de medición

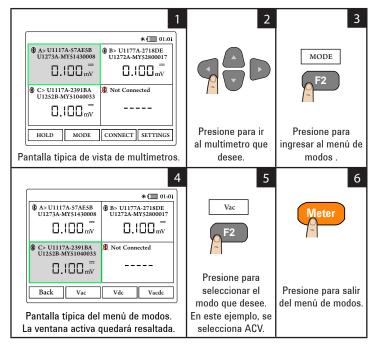

Registros de datos


La función de registro de datos brinda la práctica opción de grabar los datos de pruebas para futuros análisis o consultas.

Tabla 3 Capacidad máxima para registro de datos

| Opción de registro de datos | Capacidad máxima de almacenamiento |
|-----------------------------|---|
| Registro manual | 500 puntos |
| Registro de intervalo | 60.000 puntos/100 sesiones ¹ |

¹ Para registros de intervalo, se puede guardar un máximo de 60.000 puntos o 100 sesiones. La sesión finaliza cuando se apaga la U1115A, culmina el modo de conteo, se inicia un nuevo registro o se desconectan todos los multimetros conectados.

Registros manuales

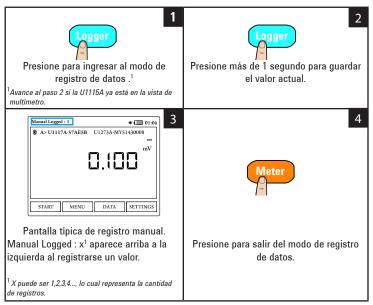

Registros de intervalo



Presione para ingresar al menú de registro de datos.

START F1

Presione para iniciar el modo de registro de intervalo. Las lecturas se van registrando automáticamente en la memoria del multímetro con el intervalo especificado en el menú de configuración.

2

4

3

1



Pantalla típica de registros de intervalo. Log Counts : x¹ aparece arriba a la izquierda al registrarse un valor.

¹ X puede ser 1,2,3,4..., lo cual representa la cantidad de registros.


STOP

Presione para salir del modo de registro de intervalo.


Tabla 4 Opciones de configuración del registrador de datos

| Opción | Valores disponibles | Descripción |
|------------|--|---|
| Interval | 1 segundo - 10 minutos | Demora entre lecturas. La configuración predeterminada es 2 segundos. |
| Count Mode | Activado/Desactivado (predeterminado) | Active o desactive el proceso de interrupción del registro de datos de intervalo al llegar a la cantidad de datos configurada. |
| Count | 1 - 60.000 | Lecturas que deben registrarse. |

Modificación de las opciones de configuración del registrador de datos

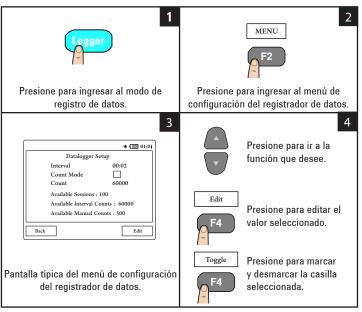

Visualización de datos registrados previamente

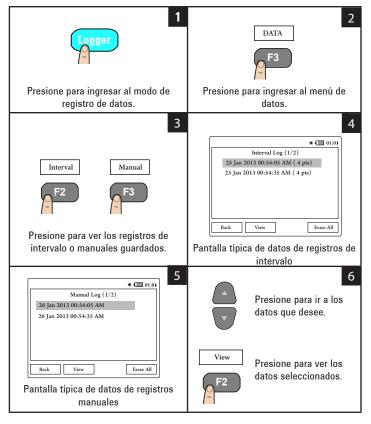

Congelado de la pantalla (Hold)


Para congelar la pantalla del multímetro, presione **HOLD**. Presiónelo de nuevo para descongelarla.

Conecte la U1115A a una PC mediante Bluetooth

NOTA

Antes de comenzar, asegúrese de que esté activada la conexión de **Bluetooth** en su PC.


I Primero, siga estos pasos para configurar la U1115A en modo esclavo :

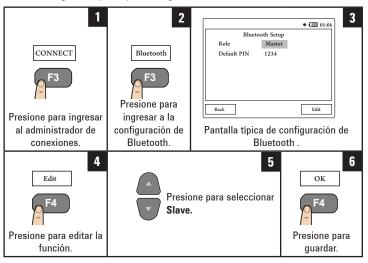


- 2 En su PC (Windows 7), vaya a Inicio > Dispositivos e impresoras.
- 3 Haga clic en Agregar un dispositivo.
- 4 Seleccione U1115A-XXXXXX¹ y haga clic en Siguiente.
- 5 Introduzca el código de emparejamiento de **Bluetooth** predeterminado "1234" y haga clic en **Siguiente**.
- 6 Cuando se complete el emparejamiento, aparecerá una ventana de notificación. Haga clic en Cerrar.
- 7 La U1115A-XXXXXX ya se agregó y conectó correctamente a su PC.
- 8 Luego puede conectar la U1115A al software registrador del multímetro de mano Keysight, que está disponible en www.keysight.com/find/hhmeterlogger

¹ XXXXXX hace referencia al nombre de dispositivo de la U1115A y se puede obtener en la información del sistema de U1115A (para obtener más información, consulte la página 19).


Modificación de la configuración de pantalla

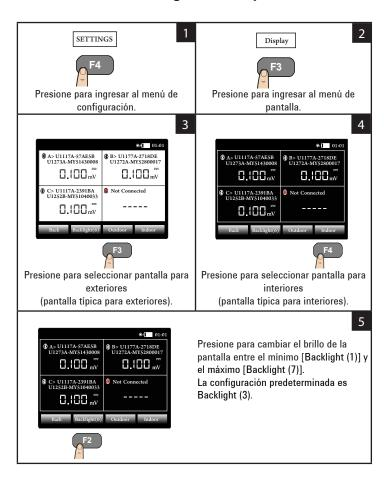


Modificación de las opciones de alimentación

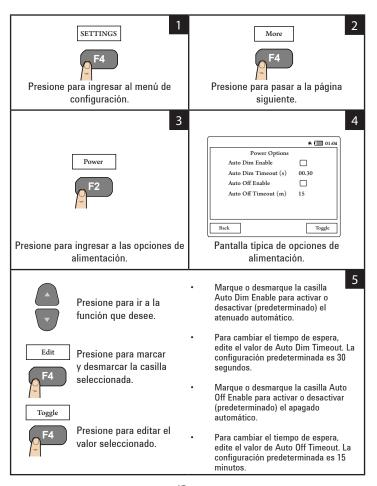


Modificación de la fecha y hora

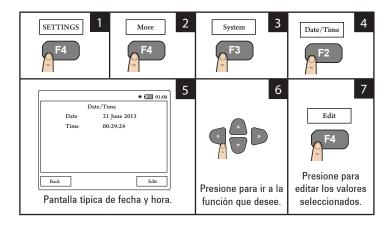


Restablecimiento del estado de fábrica de la U1115A

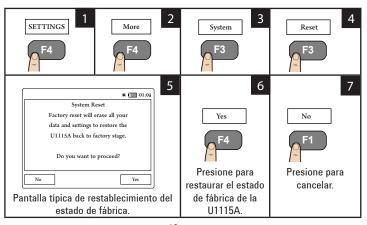

Visualización de la información del sistema

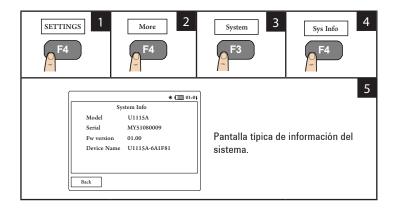

Activación/Desactivación del pitido

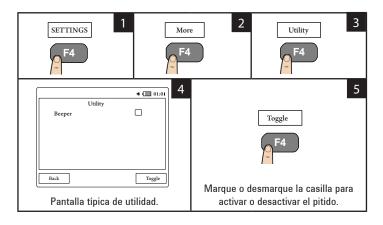

Asistencia

Para recibir asistencia técnica comuníquese con la oficina de ventas de Keysight más cercana, o bien visite el sitio web www.keysight.com/find/assist para obtener más información.



U1115-90105

©Keysight Technologies 2014 Impreso en Malasia Noviembre de 2014